



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АППАРАТ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

■ КЕДР AlphaCUT-60



Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

СОДЕРЖАНИЕ

1. БЕЗОПАСНОСТЬ.....	4
1.1 Описание знаков безопасности.....	4
1.2 Поражение сварочной дугой.....	4
1.3 Знание об электрических и магнитных полях.....	8
2. Общее описание	9
2.1 Краткое представление	9
2.2 Комплект поставки.....	10
2.3 Рабочий цикл и перегрев	10
3. Установка и регулировка	11
3.1 Параметры	11
3.2 Принцип работы	11
3.4 Подключение плазмообразующего газа (воздуха).....	12
4. Эксплуатация	13
4.1 Схема размещения элементов на передней и задней панелях AlphaCUT-60	13
4.2 Панель управления аппарата AlphaCUT-60	14
4.3 Подготовка и осуществление процесса резки	15
4.4 Условия эксплуатации	17
4.5 Общие условия по проведению работы по резке	18
5. Техническое обслуживание и устранение неисправностей	19
5.1 Техническое обслуживание	19
5.2 Устранение неисправностей	21
6. Сервисное обслуживание.....	24
7. Список запасных частей	25
8. Принципиальная электрическая схема	28

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС И ТР ТС



Настоящим заявляем, что оборудование предназначено для промышленного и профессионального использования и соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования",
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".



Настоящим заявляем, что оборудование протестировано согласно
гармонизированному европейскому стандарту EN 60974-1: 2012
и EN 60974-10: 2007 и подтверждено соответствие
Европейской Директиве Низковольтного Оборудования LVD 2006/95/EC.
Европейской Директиве Электромагнитной Совместимости 2004/108/EC.
Сертификат No. CE12021 от 8.08.2014.

Дата производства указана на упаковке,
где XX - год XX - месяц XXXX - номер аппарата.



ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ!

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

1. БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед установкой, вводом в эксплуатацию и использованием аппарата тщательно изучите все правила техники безопасности.

Несмотря на то, что в процессе проектирования и производства аппарата были оценены все характеристики безопасности, во время сварки используется высокое напряжение и электрическая дуга, а также выделяется большое количество тепла, токсичные газы, металлическая пыль и брызги металла.

Соблюдайте правила техники безопасности.

1.1 Описание знаков безопасности




Внимание!

Может возникнуть вред здоровью.

Данный знак указывает на возможный вред здоровью.

Такие знаки означают: осторожно, перегрев аппарата, поражение электрическим током, движущимися частями аппарата, а также горячими деталями. Во избежание причинения вреда здоровью обращайте внимание на знаки безопасности и соответствующие правила техники безопасности.

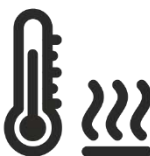

1.2 Поражение сварочной дугой

Представленные ниже знаки безопасности используются в данном Руководстве в качестве напоминания об опасности и привлечения внимания. Будьте осторожны и следуйте соответствующим правилам техники безопасности во избежание причинения вреда здоровью.

Выполнять ввод данного аппарата в эксплуатацию, обслуживание и ремонт данного аппарата могут только профессиональные работники.

Во время обслуживания аппарата посторонние люди, особенно дети, должны находиться как можно дальше от аппарата.

Выполняйте техническое обслуживание и обследование аппарата только после отключения питания, так как в электролитических конденсаторах присутствует постоянное напряжение.

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

Опасность поражения электрическим током



- Не касайтесь электрических деталей, находящихся под напряжением.
- Отключите аппарат, отсоедините питание с помощью автоматического выключателя или отсоедините вилку от розетки.
- Во время выполнения работ с аппаратом стойте на сухом коврике, изолирующем Вас от земли, надевайте сухие изолирующие перчатки, не пользуйтесь влажными или поврежденными перчатками.
- В том случае, если во время обслуживания аппарата требуется оставить его включенным, выполнять такие работы могут только специалисты, знакомые с правилами техники безопасности.
- При проведении работ с включенным аппаратом следует применять правило работы одной рукой. Не касайтесь аппарата обеими руками.
- Прежде чем передвигать аппарат, отключите его от источника питания.
- В случае необходимости открыть корпус, сначала отсоедините аппарат от источника питания и подождите не менее 5 минут.
- Постоянный ток высокого напряжения наблюдается и после отсоединения источника питания.
- Прежде чем прикоснуться к аппарату, отключите инверторный источник питания от сети и соблюдайте условия технического обслуживания, представленные в Разделе IX, чтобы разрядить источник.

Статическое электричество может разрушить печатную плату



- Перед отсоединением печатных плат и их компонентов наденьте заземляющий антистатический браслет.
- Для хранения, перемещения и транспортировки печатных плат используйте соответствующую антистатическую тару.

Опасность пожара и взрыва



- Не устанавливайте аппарат сверху или рядом с легковоспламеняющимися поверхностями.
- Храните легковоспламеняющиеся материалы подальше от зоны сварки.
- Не выполняйте сварочные работы на герметичных контейнерах.

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

Брызги металла могут нанести вред глазам



- Во время технического обслуживания и тестовых работ надевайте очки с боковой защитой и защитным покрытием.

Используйте защиту от сварочной дуги



- Сварочная дуга может вызвать повреждения глаз и кожи.
- Надевайте сварочную маску и пользуйтесь соответствующим защитным стеклом для светофильтра, используйте защитные перчатки, обувайте защитную обувь, пользуйтесь берушами, а также надевайте защитную спецодежду.

Горячее свариваемое изделие может стать причиной тяжелых ожогов



- Не касайтесь горячих деталей голыми руками.
- Чтобы продлить срок эксплуатации сварочной горелки, соблюдайте перерывы в работе для ее охлаждения.

Взрыв деталей аппарата может причинить вред здоровью



- Если инверторный сварочный аппарат включен, вышедшая из строя деталь может взорваться или привести к взрыву других элементов.
- При проведении работ по техническому обслуживанию инверторного источника надевайте маску и одежду с длинными рукавами.

Тестирование аппарата может привести к поражению электрическим током



- Перед проведением измерительных работ отключите питание сварочного аппарата.
- Для измерения используйте инструмент с хотя бы одним проводом, снабженным самоудерживающим зажимом (например, с пружинным зажимом).
- Прочтите инструкцию по эксплуатации измерительного оборудования.

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

Внимательно изучите справочное руководство



- Смотрите ссылки на уведомления о безопасности сварки в данном руководстве.
- При замене компонентов и деталей аппарата используйте только подлинные товары.

Магнитные поля отрицательно влияют на работу кардиостимулятора



- Прежде чем приступать к работе со сварочным оборудованием, люди, использующие кардиостимулятор, должны проконсультироваться с врачом.

Надлежащая транспортировка и перемещение аппарата



- Пользуйтесь оборудованием с достаточной грузоподъемностью для подъема аппарата.
- Для подъема аппарата используйте одновременно переднюю и заднюю ручки.
- Для перемещения аппарата используйте соответствующую тележку.
- При подъеме аппарата не используйте только одну ручку.
- Если источник сварочного тока установлен на наклонную поверхность, примите соответствующие меры, чтобы он не упал.


Движущиеся детали аппарата могут привести к нанесению телесных повреждений



- Не касайтесь движущихся деталей аппарата (например, вентилятора).
- Все защитные устройства, такие как дверцы, панели, кожух и задняя панель, должны находиться на своих местах и быть плотно закрытыми.

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

Слишком долгая эксплуатация аппарата может привести к его перегреву

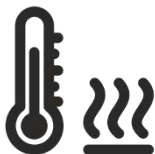

- Периодически давайте аппарату время остыть и соблюдайте рекомендации по номинальной продолжительности включения.
- Перед повторным включением источника для сварки уменьшите сварочный ток и сократите время эксплуатации.
- Не блокируйте приток свежего воздуха к аппарату и не увеличивайте сопротивление подачи воздуха путем установки воздушного фильтра.
- Не используйте источник сварочного тока для разморозки труб.

Копоть и сажа могут нанести вред здоровью



- Не вдыхайте сажу и копоть.
- Для снижения концентрации сажи и копоти используйте принудительную вентиляцию и устройства удаления сажи.
- Для отведения сажи и копоти используйте вытяжной вентилятор.
- Для снижения количества сажи и копоти соблюдайте соответствующие положения по охране окружающей среды.

1.3 Знание об электрических и магнитных полях

Электрический ток, проходящий через любой проводник, вызывает локализованные электрические и магнитные поля (ЭМП). Обсуждение влияния ЭМП продолжается в целом мире. До сих пор нет никаких доказательств того, что ЭМП может оказывать негативное влияние на здоровье. Однако исследование влияния ЭМП на человека все еще продолжается. В любом случае, необходимо минимизировать воздействие ЭМП, насколько это возможно.

Чтобы минимизировать ЭМП, необходимо использовать следующие действия:

- Прокладывайте сварочные кабели вместе, если это возможно. Закрепите их вместе, когда это возможно.
- Никогда не наматывайте сварочные кабели вокруг вашего тела.
- Убедитесь, что сварочный аппарат и кабель электропитания находятся далеко от оператора насколько это возможно, согласно окружающим обстоятельствам
- Подключите кабель заземления к заготовке как можно ближе к

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

- зоне сварки (резки).
- Люди, использующие кардиостимуляторы должны находиться вдали от области сварки (резки).

2. Общее описание

2.1 Краткое представление

Аппарат плазменной резки AlphaCUT-60 построен с использованием высокоэффективного IGBT инвертора и силовых быстро восстанавливающихся диодов. Ключевые особенности аппарата:

1. Компактные габариты и небольшой вес;
2. Цифровое управление;
3. Высокая эффективность использования электрической энергии;
4. Широкий диапазон допустимого напряжения сети питания ($\pm 15\%$);
5. Установлен фильтр токов высокой частоты для безопасности сети питания;
6. Поджиг пилотной дуги осуществляется с помощью высокочастотного разряда, что обеспечивает надежный старт дуги;
7. Благодаря наличию пилотной дуги возможна резка металлической сетки;
8. Наличие защитных функций: низкое давление воздуха/газа, перегрев, превышение выходного тока;
9. Высокая концентрация и стабильность плазменной дуги обеспечивает качественную резку конструкционных сталей, легированных и высоколегированных сталей, сплавов и цветных металлов;
10. Плавная настройка тока резки;
11. Высокая скорость резки.

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

2.2 Комплект поставки

Аппарат плазменной резки	1 шт.
Сетевой кабель питания без вилки	1 шт.
Кабель с клеммой на изделие	1 шт.
Плазмотрон в сборе	1 шт.
Регулятор давления газа с влагоотделителем	1 шт.
Газовый шланг	1 шт.
Хомут газового шланга	4 шт.
Гайка и ниппель подключения газового шланга	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

** Комплект поставки может быть изменен без уведомления потребителя.*

2.3 Рабочий цикл и перегрев

Рабочий цикл определяется как часть времени, в течение которого аппарат может непрерывно резать при номинальном выходном токе в течение определенного периода времени (10 минут). При перегреве аппарата для плазменной резки датчик защиты от перегрева отправляет сигнал на блок управления аппаратом для отключения тока резки, на передней панели аппарата загорается сигнальная лампа перегрева. Аппарат должен охладиться вентилятором в течение 10-15 минут. В это время резка не возможна. При последующей работе аппарата ток резки или рабочий цикл должен быть уменьшен.

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

3. Установка и регулировка

3.1 Параметры

Параметр \ Модель		AlphaCUT-60
Входное напряжение, В		3~380±15%
Частота сети питания, Гц		50/60
Потребляемый ток, А		12
Потребляемая мощность, кВт		7.3
Диапазон регулировки тока резки, А		25-60
Напряжение холостого хода, В		297
ПВ, %		100% при 60А
Толщина чистового реза (максимальная), мм	Углеродистая сталь	≤22
	Нержавеющая сталь	≤10
	Алюминий	≤10
	Медь	≤5
Размеры (ДхШхВ), мм		480x235x400
Класс защиты		IP21S
Класс изоляции		F
Масса нетто, кг		20,8

Примечание. Все вышеуказанные параметры могут быть изменены при усовершенствовании технических характеристик аппаратов!

3.2 Принцип работы

Принцип работы аппарата КЕДР AlphaCUT-60: переменный ток из трехфазной сети питания (напряжением 380В и частотой 50Гц) поступает на входной ЕМС фильтр, далее выпрямляется диодным мостом в постоянный ток (560 В). Затем постоянный ток поступает на инвертор и преобразуется в переменный ток (импульсный) с частотой около 40 кГц. После чего преобразованный ток поступает на силовой импульсный трансформатор,


Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

который понижает напряжение. Следующим этапом является выпрямление импульсного тока в постоянный ток с помощью диодного моста (быстро восстанавливающиеся диоды). Далее напряжение проходит через выходной дроссель, являющимся выходным фильтром. Ток на выходе используется для плазменной резки. Возбуждение плазменной дуги происходит с помощью высоковольтного, высокочастотного осциллятора. Выходной ток для плазменной дуги можно регулировать непрерывно и бесступенчато в соответствии с требованиями технической спецификации.

3.3 Подключение к сети питания

Схема подключения изображена на рисунке.

1. Необходимо проверить напряжение питания сети перед подключением аппарата;
2. Необходимо убедиться, что сеть питания 380В 3- фазы;
3. Аппарат будет стабильно работать и выдавать заложенные характеристики при изменении напряжения сети питания в пределах $\pm 15\%$

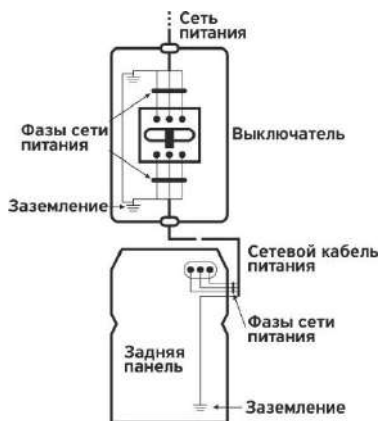

3.4 Подключение плазмобразующего газа (воздуха)


Необходимо подключить газовый шланг к входному штуцеру на регуляторе давления на задней панели аппарата, далее подключить газовый шланг к выходному штуцеру регулятора давления и входному разъему на задней панели аппарата.

Для проверки качества газа/воздуха необходимо включить режим «Продувка» и направить струю газа/воздуха на лист бумаги или на любую другую поверхность, которая сможет помочь определить наличие влаги в газе.

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

4. Эксплуатация


4.1 Схема размещения элементов на передней и задней панелях AlphaCUT-60

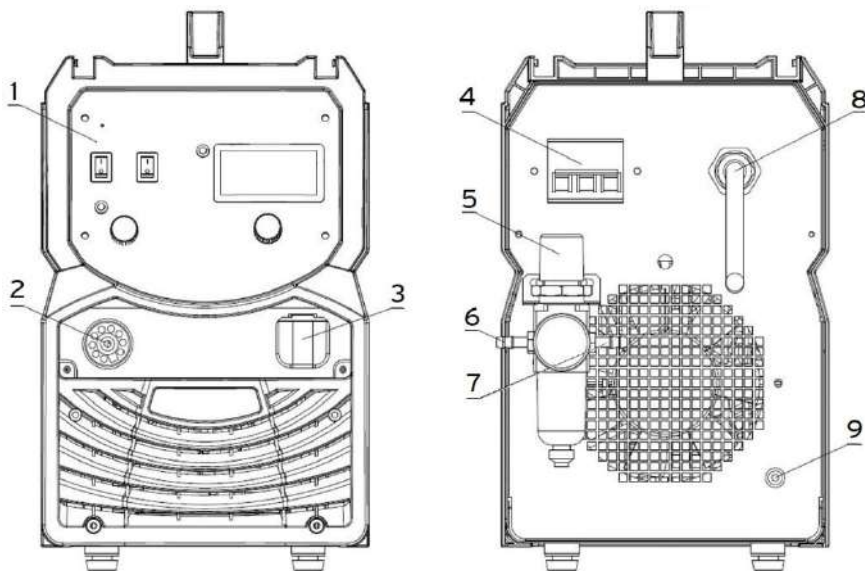

1. Панель управления.
2. Центральный адаптер подключения плазмотрона.
3. Разъем подключения кабеля с клеммой на изделие.
4. Выключатель питания.
5. Влагоотделитель и регулятор давления газа: грубая очистка от жидкости, содержащейся в подаваемом плазмообразующем газе.
6. Входной штуцер регулятора давления газа.
7. Выходной штуцер регулятора давления газа.
8. Сетевой кабель питания.
9. Штуцер подключения газового шланга.

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

4.2 Панель управления аппарата AlphaCUT-60

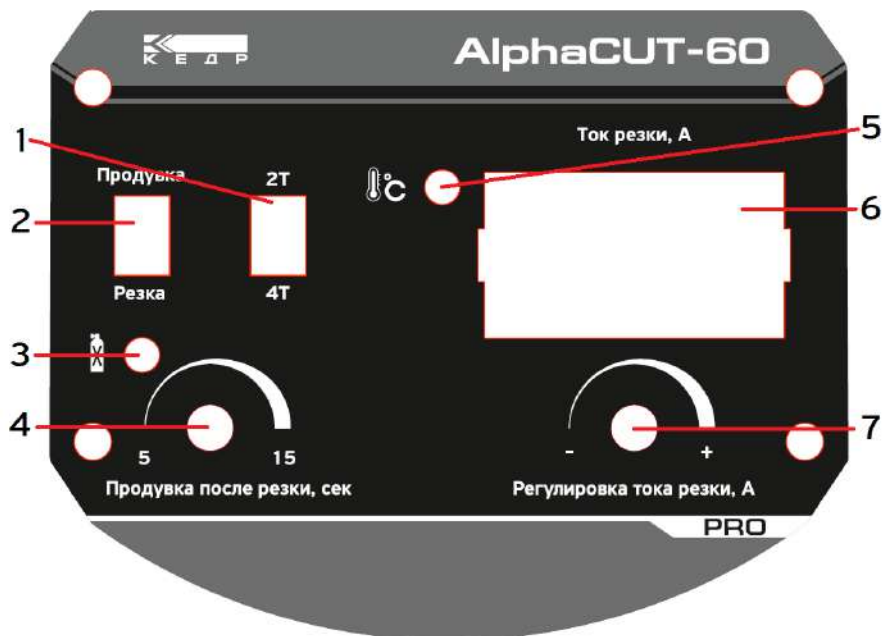

1. Переключатель выбора режима 2Т/4Т работы кнопки плазматрона;
2. Переключатель режима работы:
 - режим продувки (используется для выставления рабочего давления);
 - режим резки.
3. Индикатор недостаточного давления газа. До нажатия кнопки на плазматроне индикатор должен гореть, после нажатия кнопки плазматрона и достаточном давлении газа индикатор гаснет. В случае, если давления газа недостаточно или отсутствует, индикатор продолжает гореть после нажатия кнопки плазматрона.

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

4. Регулятор настройки времени продувки газом после резки.

5. Индикатор «Внимание»: в случае перегрева или превышения допустимого тока резки;

6. Цифровой дисплей. На дисплее отображается предустановленное значение тока. В процессе резки на дисплее отображается фактическое значение тока резки. Единицы измерения: Ампер.

7. Регулятор настройки тока резки.

4.3 Подготовка и осуществление процесса резки

Подготовка аппарата к работе.

1. Надежно затяните гайку разъема подключения плазмотрона в разьеме аппарата;
2. Подключите шланг подачи сжатого воздуха (плазмообразующего газа), кабель с клеммой на изделие;
3. Включите аппарат, убедитесь в том, появилась индикация тока резки на цифровом дисплее;
4. Переключателем 2 выберите режим работы аппарата «Продувка», подождите около 1 минуты для продувки плазмотрона, отрегулируйте давление воздуха по манометру на задней панели аппарата до значения 5,5 – 6,0 атм;
5. Переключателем 2 выберите режим работы аппарата «Резка», установите необходимое значение тока резки регулятором 7;
6. Переключателем 1 выберите режим работы кнопки плазмотрона;
7. Установите необходимое время продувки газом после резки регулятором 4;
8. Аппарат готов к работе.

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

Процесс резки.

1. В процессе резки сопло плазмотрона должно находиться на расстоянии 3-5 мм от рабочей поверхности (детали).

2. В процессе резки плазмотрон должен перемещаться относительно рабочей поверхности с постоянной скоростью. Скорость перемещения плазмотрона должна быть не слишком низкой, так как это может стать причиной снижения качества резки. Скорость перемещения плазмотрона также должна быть не слишком высокой, так как это может стать причиной неполной резки изделия по всей толщине.

3. В процессе работы необходимо следить за состоянием расходных частей плазмотрона, стабильностью поджига дуги и качеством поверхности реза. При снижении стабильности поджига дуги или качества резки необходимо проверить расходные части плазмотрона и при необходимости заменить.

4. При установке электрода, газового диффузора, сопла и защитной насадки следите за тем, чтобы детали устанавливались соосно.

5. При завершении процесса резки необходимо сопло плазмотрона от рабочей поверхности только после полной остановки горения плазменной дуги. В противном случае может быть повреждена поверхность детали.

ВНИМАНИЕ:

1. Значительное снижение давления воздуха может стать причиной перегрева плазмотрона и его преждевременного износа.

2. При значительном повышении давления воздуха может не срабатывать воздушный клапан. Следите за тем, чтобы давление воздуха находилось в рекомендованных пределах.

3. При значительном снижении входного напряжения срабатывает система защиты аппарата и процесс резки невозможен.

4. При превышении допустимой температуры аппарата срабатывает система защиты от перегрева. На панели аппарата загорится индикатор «Внимание».

5. Если в процессе резки загорится индикатор «Внимание»,

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

необходимо отпустить кнопку плазмотрона, выяснить причину проблемы, и продолжить работу после того, как индикатор погаснет.

6. Запрещается снимать детали плазмотрона при нажатой кнопке плазмотрона.

7. Соблюдайте все требования техники безопасности! Не направляйте плазмотрон на людей!

8. Используйте специальные защитные очки для процесса плазменной резки.

9. Обеспечьте хорошую вентиляцию в зоне резки.

10. Не прикасайтесь изделия в процессе резки.

11. Не используйте аппарат для резки труб, емкостей под давлением или емкостей, которые содержат/содержали легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества.

12. Не используйте процесс плазменной резки в условиях повышенной влажности воздуха или на изделиях с влажной поверхностью.

13. Не допускайте сильного изгиба шлейфа плазмотрона, это может стать причиной его выхода из строя.

4.4 Условия эксплуатации

- ▲ Высота над уровнем моря ≤ 1000 метров.
- ▲ Диапазон рабочих температур $-10 \sim +40$ °C.
- ▲ Относительная влажность воздуха ниже 90% (при 20 °C).
- ▲ При установке сварочного аппарата под углом относительно уровня пола максимальный наклон не должен превышать 15 градусов.
- ▲ Сварочный аппарат необходимо защищать от сильного дождя и прямого солнечного света в жаркой среде.
- ▲ Содержание пыли, кислоты, агрессивных газов в окружающем воздухе или веществе не должно превышать показателей, принятых в соответствующих стандартах.
- ▲ В процессе проведения сварочных работ следует обеспечить достаточную вентиляцию. Расстояние между аппаратом и стеной должно составлять не менее 30 см.

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

4.5 Общие условия по проведению работы по резке

- ▲ Перед началом использования сварочного аппарата внимательно прочитайте п. 1.
- ▲ Подводимое питание: трехфазный переменный ток 50 Гц, 380 В $\pm$ 15%.
- ▲ Перед началом эксплуатации никто не должен находиться вокруг рабочей зоны, в особенности дети. Не смотрите на сварочную дугу без специальных средств защиты для глаз.
- ▲ Для повышения коэффициента нагрузки обеспечьте хорошую вентиляцию устройства.
- ▲ При завершении сварочных работ выключите сварочный аппарат, экономьте электроэнергию.
- ▲ При срабатывании защитного отключения, не следует повторно включать аппарат до выявления и устранения неисправности. В противном случае масштаб проблемы будет расширен.
- ▲ В случае возникновения проблем, обратитесь к авторизованному дилеру в случае, если у вас нет авторизованного технического персонала!

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

5. Техническое обслуживание и устранение неисправностей

5.1 Техническое обслуживание

Чтобы обеспечить безопасную и правильную работу аппарата плазменной резки, необходимо регулярно проводить его техническое обслуживание. Пользователи должны понимать порядок технического обслуживания аппарата плазменной резки. Пользователи должны проводить простой осмотр и проверку установки. Сделайте все возможное, чтобы сократить количество возможных неполадок и время ремонта аппаратов плазменной резки, чтобы продлить его срок службы. Детали обслуживания подробно описаны в следующей таблице.

Предупреждение. Для обеспечения безопасности при обслуживании машины отключите питание и подождите 5 минут, пока напряжение питания не упадет до безопасного напряжения 36 В!

Периодичность	Мероприятия
Ежедневная проверка	Убедитесь, что ручки и переключатели на передней и задней панели аппарата подвижны и установлены в правильном положении. Если ручка установлена неправильно, измените ее положение; если нельзя исправить или отремонтировать ручку, немедленно ее замените. Если кнопка переключателя не нажимается или не может быть установлена в правильное положение, замените его немедленно. В случае отсутствия запчастей, обратитесь в отдел технического обслуживания. После включения питания аппарата не должно быть вибрации, посторонних шумов или странного запаха. При наличии хотя бы одной из вышеуказанных проблем, выясните причину и устраните ее. Если не удастся выяснить причину неисправности, обратитесь к местному дистрибьютору продукции КЕДР. Проверьте правильность отображения цифр на светодиодном дисплее. Если какая-либо цифра отображается не полностью, замените поврежденный светодиод. Если это не помогает, почините или замените блок управления процессором.

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

	Убедитесь, что вентилятор не поврежден, нормально вращается. Если вентилятор поврежден, замените его немедленно. Если после включения аппарата вентилятор не вращается, убедитесь, что лопасти вентилятора не заблокированы каким-либо посторонним предметом, и при его наличии удалите его. Если вентилятор не вращается после устранения вышеуказанной проблемы, проверните лопасть по направлению вращения вентилятора. Если после этого вентилятор начнет нормально вращаться, необходимо заменить пусковой конденсатор. Если нет, замените вентилятор. Следите за тем, чтобы быстроразъемное соединение было надежно закреплено и не перегревалось. Если аппарат имеет вышеуказанные проблемы, его следует отремонтировать или заменить. Проверьте отсутствие повреждений на кабеле выходного тока. В случае их наличия, замените кабель.
Ежемесячная проверка	Продуйте сухим сжатым воздухом внутренность аппарата. Особенно следите за отсутствием пыли на вентиляторе, трансформаторе основного напряжения, катушках индуктивности, дискретном IGBT, импульсных диодах, печатной плате и т. д. Проверьте все резьбовые соединения на аппарате, если они ослаблены, подтяните их. В случае дефекта, замените крепежный элемент. При наличии ржавчины на крепежном элементе, удалите ее и проверьте качество крепежа.
Ежеквартальная проверка	Проверьте и откалибруйте фактический ток в соответствии с отображаемыми значениями. Если они не согласуются, отрегулируйте их. Настраиваемый амперметр может измерять фактическое значение силы тока.
Ежегодная проверка	Измерьте сопротивление изоляции между основной цепью, печатной платой и корпусом, если измеренное значение ниже 1 МОм – изоляция повреждена и ее необходимо заменить.

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

5.2 Устранение неисправностей

- Перед отправкой с завода все сварочные аппараты проходят тщательную проверку. Поэтому производить любые работы с оборудованием должны только квалифицированные сотрудники!
- Выполнять техническое обслуживание следует очень осторожно. Если какой-либо провод отсоединится или оголится, он может являться потенциальной опасностью для пользователя!
- Выполнять техническое обслуживание данного оборудования могут только специалисты, авторизованные производителем!
- Прежде чем открывать корпус аппарата, убедитесь, что сетевой кабель отсоединен от электрической сети!
- Если при возникновении проблем нет авторизованного специалиста, свяжитесь с местным представителем производителя.

При наличии мелких неисправностей аппарата плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60 просмотрите представленную ниже таблицу:

№ п/п	Проблема	Причины	Решение
1	При нажатии выключателя питания индикаторы на панели управления не загораются	Выключатель поврежден	Замените выключатель
		Перегорел предохранитель	Замените предохранитель
		Отсутствует питание на входе	Проверьте питание на входе
		Повреждена плата управления	Проверьте плату управления
2	Не работает вентилятор охлаждения, аппарат перегревается	Повреждение вентилятора	Замените вентилятор
		Ослаблен кабель питания вентилятора	Проверьте кабель питания вентилятора
3	Постоянно горит индикатор	Отсутствует давление газа на входе в регулятор	Проверьте наличие давления газа

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

№ п/п	Проблема	Причины	Решение
	недостаточного давления газа	Регулятор давления газа установлен в нулевое положение	Проверьте и отрегулируйте давление регулятором
		Засорение газового шланга подачи газа	Проверьте и очистите газовых шланг при необходимости
		Газовый клапан вышел из строя	Проверьте и при необходимости замените
4	При включении аппарата горит индикатор «Внимание»	Превышена допустимая температура аппарата	Дождитесь охлаждения аппарата до нормальной температуры
		Датчик перегрева аппарата вышел из строя	Замените датчик перегрева аппарата
5	В режиме «Продувка» воздух из плазмотрона не поступает	Повреждение газового клапана	Замените газовый клапан
		Засорение газового шланга/трубки	Проверьте и очистите газовый шланг/трубку
		Неисправна кнопка выбора режима работы аппарата	Проверьте и замените панель управления
		Слишком высокое давление воздуха	Отрегулируйте давление воздуха
6	При нажатой кнопке плазмотрона пилотная дуга не зажигается	Неисправен плазмотрон	Проверьте и при необходимости замените плазмотрон
		Повреждение кабеля управления в шлейфе плазмотрона	Проверьте и при необходимости замените кабель управления
		Неисправность платы управления	Проверьте и при необходимости замените плату управления
7	Слишком большая ширина реза	Низкая скорость резки	Увеличьте скорость резки

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

№ п/п	Проблема	Причины	Решение
		Износ сопла/электрода плазмотрона	Проверьте и при необходимости замените изношенные расходные части
8	Низкое качество реза	Износ сопла/электрода плазмотрона	Проверьте и при необходимости замените изношенные расходные части
		Нарушена соосность электрода и сопла	Снимите и проверьте детали плазмотрона. При необходимости замените изношенные части
		Неправильное положение плазмотрона при резке	Проверьте и отрегулируйте положение плазмотрона
9	Плазменная дуга нестабильна	Давление газа слишком низкое или слишком высокое	Проверьте и отрегулируйте давление газа
		Изношены сопло и/или электрод	Проверьте и при необходимости замените изношенные детали
		Плохой электрический контакт клеммы заземления на изделии	Проверьте и обеспечьте надежный электрический контакт
		Слишком низкая скорость резки	Увеличьте скорость резки
		Слишком низкое входное напряжение сети питания	Проверьте напряжение сети питания

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

6. Сервисное обслуживание

По всем вопросам, связанными с эксплуатацией и обслуживанием аппарата плазменной резки «КЕДР», Вы можете получить консультацию у специалистов нашей компании по телефону горячей линии КЕДР +7 (495) 134-47-47.

Гарантийный срок на оборудование указывается в прилагаемом сервисном талоне.

Бесплатное сервисное обслуживание относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу и на работы по техническому обслуживанию.

Сервисному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи аппараты в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие фирменный технический паспорт, сервисный талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом.


В течение сервисного срока сервис-центр устраняет за свой счёт выявленные производственные дефекты. Производитель снимает свои обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта и технического обслуживания аппарата, а также не несет никакой ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб.

Момент начала действия бесплатного сервисного обслуживания определяется кассовым чеком или квитанцией, полученными при покупке. Сохраните эти документы. Замененные сварочные аппараты и детали переходят в собственность фирмы продавца. Претензии на возмещение убытков исключаются, если они не вызваны умышленными действиями или небрежностью производителя. Право на бесплатное сервисное обслуживание не является основанием для других претензий.

Внимание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и техническую документацию без уведомления потребителя.

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

7. Список запасных частей

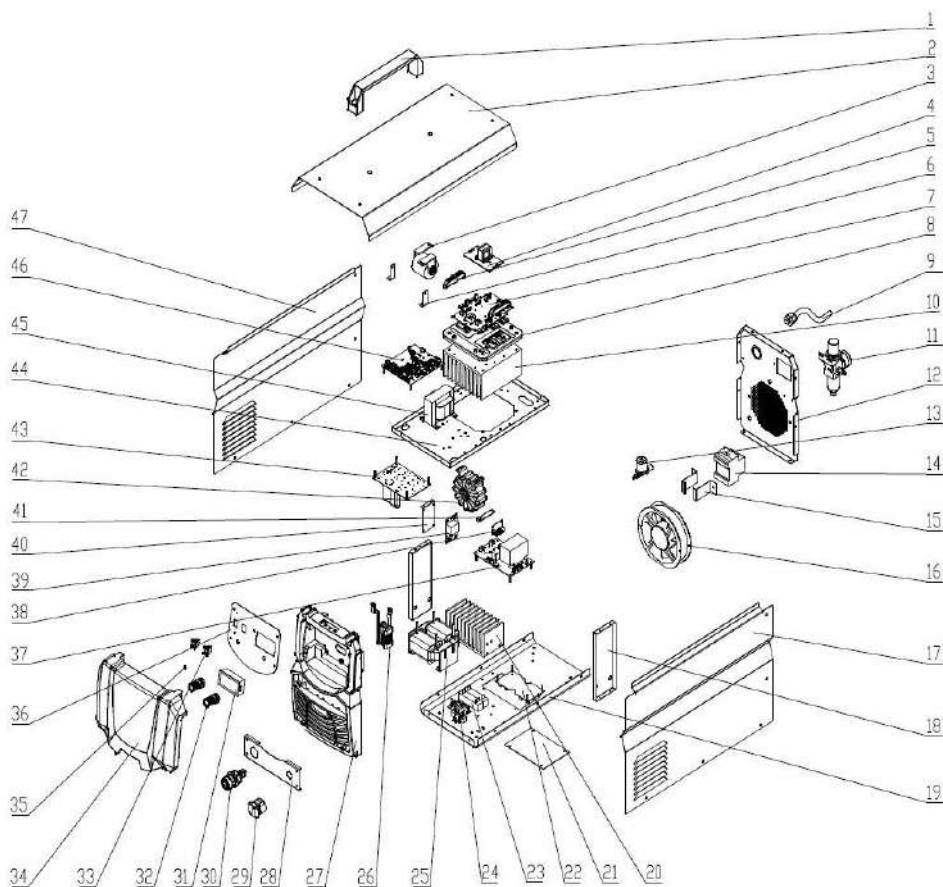

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60


№	Наименование	шт
1	Ручка	1
2	Панель верхняя	1
3	Конденсатор	1
4	Плата драйвера	1
5	Кронштейн платы драйвера	2
6	Шина силовая	2
7	Плата инвертора	1
8	Изолятор	2
9	Кабель сетевой	1
10	Радиатор	1
11	Редуктор-влажготделитель	1
12	Панель задняя	1
13	Клапан электромагнитный	1
14	Выключатель сетевой	1
15	Кронштейн выключателя	2
16	Вентилятор	1
17	Панель правая	1
18	Кронштейн платы выходного выпрямителя	2
19	Основание источника	1
20	Радиатор	1
21	Изолятор	1
22	Плата выходного выпрямителя	1
23	Резистор дежурной дуги	1
24	Плата снаббера выходного	1
25	Дроссель ВЧ поджига	1
26	Трансформатор	1
27	Панель передняя	1
28	Кронштейн	1
29	Разъём обратного кабеля	1
30	Разъём плазмотрона	1
31	Дисплей	1
32	Рукоятка регулятора	2
33	Выключатель	1
34	Крышка защитная	1
35	Индикатор	1

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

36	Панель передняя (металл)	1
37	Плата питания	1
38	Реле герконовое	1
39	Изолятор	1
40	Плата управления цепью плазмотрона	1
41	Кронштейн	1
42	Трансформатор силовой	1
43	Плата осциллятора	1
44	Кронштейн	1
45	Трансформатор питания	1
46	Плата управления	1
47	Панель левая	1

Аппарат плазменной резки КЕДР AlphaCUT-60

8. Принципиальная электрическая схема

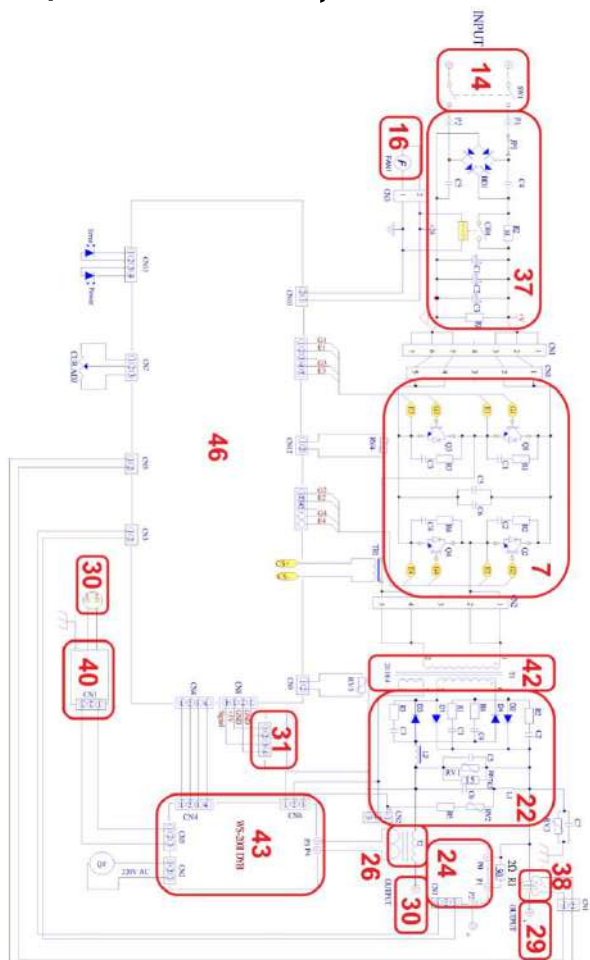

ПРИМЕЧАНИЕ. Нумерация на схеме соответствует приведенному выше списку запасных частей.